



2018年2月16日

「コード装着 点検手順」

1. ご購入されたアバランチエアバックが点検対象モデルかご確認ください。
Mammut Airbag system3.0 に対応する蛍光オレンジのハンドル（トリガー）が装備してあるエアバック全てが点検対象モデルとなります。





2. 対象のアバランチエアバックをご購入されていた場合。
バックパックのメインコンパートメントを開いてください。



3. カーボンカートリッジが装備されている場合、カートリッジを取り外してください。



4. ケーブルが収納ポケットから出ているかをご確認ください。
ケーブルがエアバックシステムの収納ポケットに曲がって入っておらず、メインコンパートメント内で完全に見えるのが正常な状態です。



上記画像にあるようにエアバックシステムの収納ポケットに曲げられて挿入されていた場合、また、ケーブルがメインコンパートメント内で見えない状態の場合は下記5を参照して改善してください。



5. 改善方法

エアバックシステムの収納ポケットに入っているケーブルを収納ポケットから引き出し、ケーブルを下記の正しい状態に直してください。

※ケーブルの位置を確認し、ゆっくりと引き出して下さい。





6. 改善作業後

[ユーザーマニュアルのチャプター5.5](#)にあるトリガーテストツールの手順に沿って、正常にテストが行えるかを複数回行ってください。



本件について、ご不明な点がございましたら弊社サービス担当までお問合せください。

【本件に関するお問い合わせ窓口】：

〒162-0065 東京都新宿区住吉町 2-14 四谷曙橋ビル 2F

MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN 株式会社 『アバランチエアバッグ』係

TEL：03-5366-0587

本製品をご購入いただきましたお客様、ならびにお待ちいただいているお客様をはじめ、販売店や関係者の皆様には、多大なるご迷惑をお掛けしますこと、心よりお詫び申し上げます。

MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN 株式会社